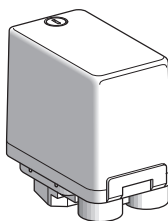
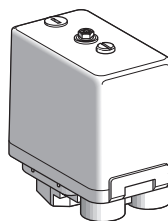
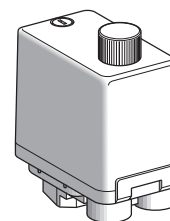


XMx / XMA / XMP

www.tesensors.com

Pressure switches
Pressostats
Druckwaechter
Presostatos
Pressostati
Pressostatos

XMx**XMA****XMP**

⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Disconnect all power before servicing equipment.
- Reduce pressure to zero and take the appropriate protective measures in regard of measured fluid before disconnecting device from pressure source.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte toda alimentación antes de realizar el servicio.
- Reduzca la presión a cero y tome las medidas de protección correspondientes con relación al fluido medido antes de desconectar el dispositivo de la fuente de presión.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Couper l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.
- Réduisez la pression à zéro et prenez les mesures de protection appropriées concernant le fluide mesuré avant de déconnecter l'appareil de la source de pression.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI OPTALMIA DA FLASH

- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento.
- Ridurre la pressione a zero e prendere le misure appropriate di protezione per quanto riguarda il fluido misurato prima di scollegare il dispositivo dalla sorgente di pressione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR

- Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten.
- Reduzieren Sie den Druck auf Null und ergreifen Sie angemessene Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich des gemessenen Mediums, bevor Sie das Gerät von der Druckquelle trennen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

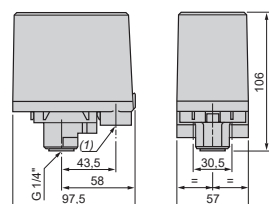
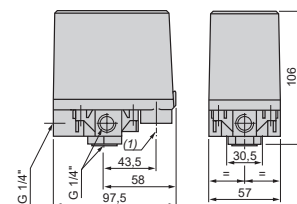
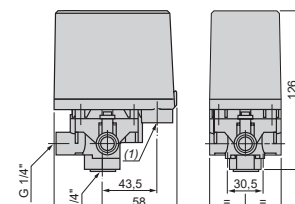
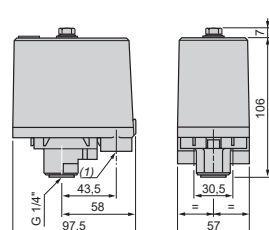
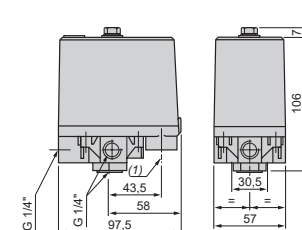
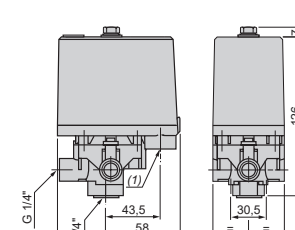
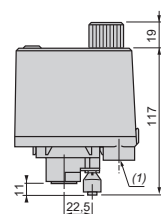
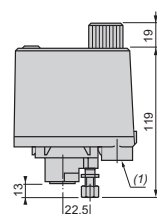
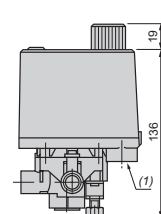

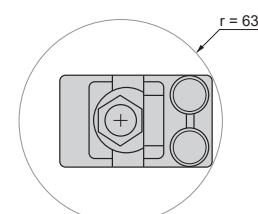
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOÇÃO OU FAÍSCA

- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento.
- Reduza a pressão a zero e tome as medidas de proteção adequadas no que se refere ao líquido medido antes de desligar o dispositivo da fonte de pressão.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

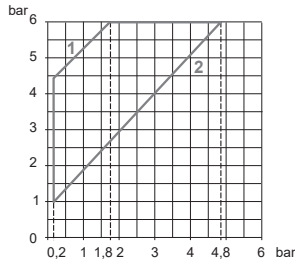
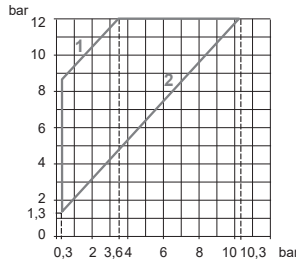
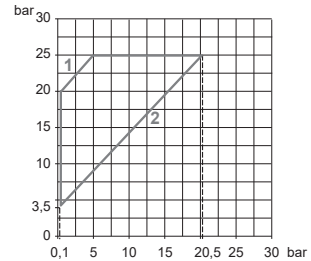
Dimensions - Encombrements - Abmessungen - Dimensiones - Dimensioni - Atravancamentos

1mm = 0.0394in.

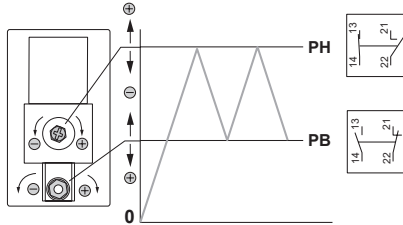
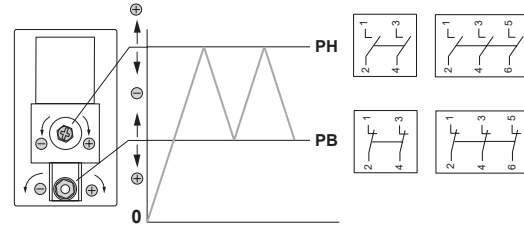
XMx/XMP-A06•21••/A12•21••**XMx/XMP-A06•24••/A12•24••****XMx/XMP-A25•21••****XMA-•06•21••/XMA-•12•21••****XMA-•06•24••/XMA-•12•24••****XMA-•25•21••****XMP-D/E06/12•••••****XMP-R06/12•••••****XMP-R25•••••****XMP-B/C•••••****XMx/XMAXMP**

(1) 2 tapped holes for cable gland 13. / 2 trous taraudés pour presse-étoupe 13. / 2 Gewindebohrungen für Kabelstutzen 13. / 2 orificios perforados para casquillo para paso de cables 13. / 2 fori filettati per passacavo da 13. / 2 orificios perforados por glante de cabo 13.

XXM / XMA / XMP

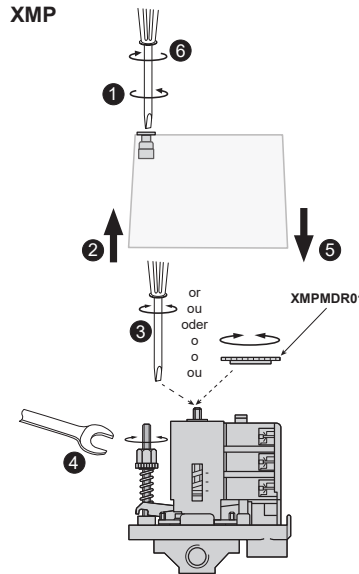
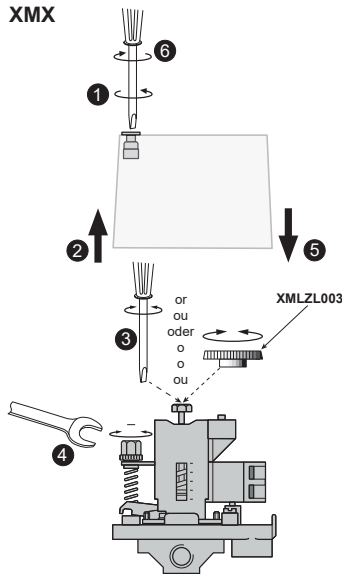
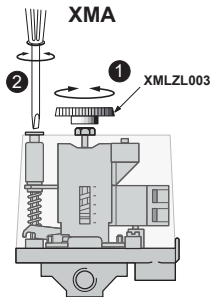
www.tesensors.com
XM • •06

XM • •12

XM • •25


1 : Maximum differential - Ecart maximum - Maximale hysteresen - Intervalos máximos - Differenziali max - intervalos máximos
2 : Minimum differential - Ecart minimum - Minimale hysteresen - Intervalos mínimos - Differenziali min - intervalos mínimos

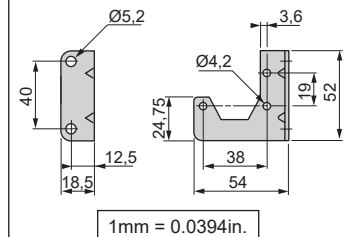

XXM/XMA

XMP


PH : High setting point - Point haut - Oberer Schalterpunkt - Punto de disparo superior - Punto di scatto superiore - Ponto alto
PB : Low setting point - Point bas - Unterer Schalterpunkt - Punto de disparo inferior - Punto di scatto inferiore - Ponto baixo

Setting / Réglage / Einstellungen / Adjustes / Regolazione / Reglage



Fixing bracket
Equerre de fixation
Befestigungswinkel
Escuadra de fijación
Squadra di fissaggio
Esquadro de fixação

XMAZL001


CAUTION / ATTENTION / VORSICHT / AVISO / ATTENZIONE / ATENÇÃO

Equipment damaged Use the equipment within the characteristics mentioned in catalogue Failure to follow these instructions can result equipment damage.	Équipement endommagé Utilisez l'équipement en respectant les caractéristiques mentionnées dans le catalogue. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.	Gerät beschädigt Verwenden Sie das Gerät innerhalb der im Katalog aufgeführten Kenndaten Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen.
Equipo dañado Utilice el equipo dentro de los límites de las características que se mencionan en el catálogo Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.	Apparecchiatura danneggiata Utilizzare l'apparecchiatura secondo le caratteristiche citate nel catalogo Il mancato rispetto di queste istruzioni può danni alle apparecchiature.	Equipamento danificado Utilize o equipamento dentro das especificações mencionadas no catálogo A não observância destas instruções pode danos no equipamento.

Our products should be installed, operated and maintained only by qualified personnel. Neither TMSS France nor any of its subsidiaries or other affiliated companies shall be responsible or liable for any consequences arising out of the use of this material.

Manufacturer
TMSS France

Head Office
Tour Egho - 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie / France

Distributor
TMSS US LLC

1875 Founders Drive
Kettering - Dayton, OH45420 - USA

Telemecanique™ Sensors is a trademark of Schneider Electric Industries SAS used under license by TMSS France. Any other brands or trademarks referred to in this document are property of TMSS France or, as the case may be, of its subsidiaries or other affiliated companies. All other brands are trademarks of their respective owners.